


La transmission


Régler l'indexation électronique

Pendant l'entraînement ou chez soi, on constate parfois un petit défaut de réglage dans son indexation électronique. Voici les opérations simples à effectuer pour y remédier sur les transmissions Sram et Shimano. Par S. Pigeau, photos B. Berbessou

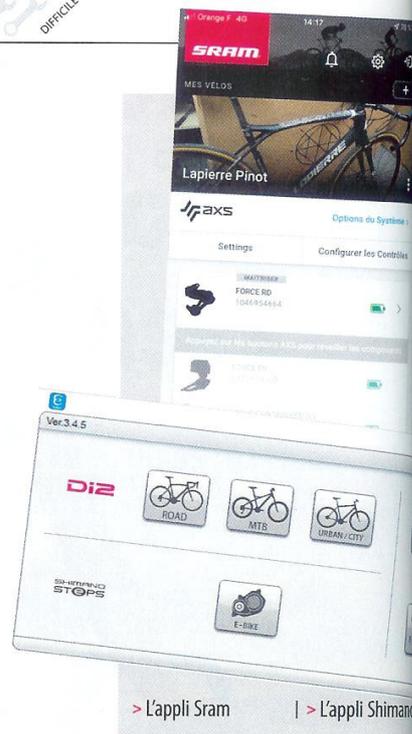

CHEZ SRAM

1 Positionnez-vous sur le pignon bruyant. Si c'est dans le sens de la montée, vous allez devoir intervenir sur le levier de gauche.

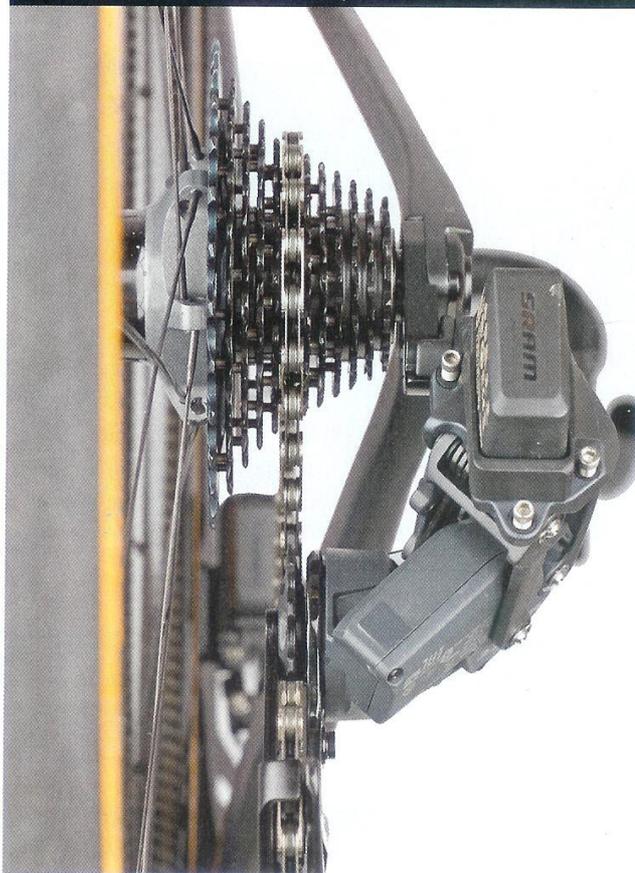

2 Tout en pressant le petit bouton AXS (à l'intérieur), appuyez par petites touches sur le bouton de déclenchement. À chaque impulsion, le dérailleur avancera de quelques millimètres. Faites tourner manivelles en même temps. Continuez l'opération jusqu'à l'élimination du bruit.

3 Si c'est dans le sens de la descente, vous allez devoir intervenir sur le levier de droite.



4 Effectuez la même opération jusqu'à l'élimination du bruit. Cette méthode doit être effectuée sur chaque pignon bruyant le cas échéant. Vous devez balayer alors toute la cassette.